

# Pihustuspüstolid Contractor PC™

Ehitusvärvide ja katete pinnalekandmiseks. Ainult professionaalseks kasutuseks.



## Olulised ohutusjuhised

Enne seadmete kasutamist lugege läbi kõik selles juhendis olevad hoiatused ja juhised. Tutvuge juhtnuppude ja seadme õige kasutusega. Hoidke need juhised alles.





## Oluline meditsiiniline teave

Lugege läbi püstoliga kaasas olev meditsiiniline ohutuskart. See sisaldab arstile vajalikku teavet nahassetungimisega seotud vigastuste kohta. Kandke seda seadmega töötamisel kaasas.

Püstol Contractor PC

Püstol Contractor PC Compact

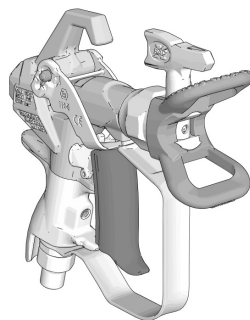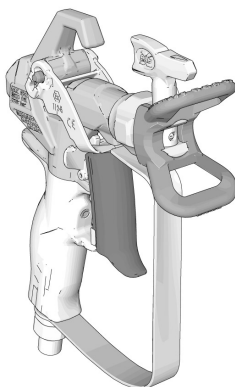

[graco.com/contact](https://graco.com/contact)

t134244c

# SISUKORD

---

<b>Mudelid</b>	<b>3</b>
Sertifikaadid	4
<b>Tõlgitud kasutusjuhendid</b>	<b>5</b>
<b>Ohutussümbolid</b>	<b>7</b>
<b>Üldised hoiatused</b>	<b>8</b>
<b>Tehnilised andmed</b>	<b>11</b>
<b>Maandus</b>	<b>12</b>
<b>Seadistamine</b>	<b>13</b>
Rõhu vabastamise protseduur	13
Püstoli päästikulukk	14
Päästiku reguleerimine (ainult püstolil Contractor PC™)	14
Pihustuotsaku ja otsakukaitse paigaldamine püstolile	15
Püstoli ühendamine pihustiga	16
<b>Kasutamine</b>	<b>17</b>
Pihusti joondamine	17
Pihustamine	17
Pihustiotsaku ummistuse kõrvaldamine	17
Puhastamine	17
<b>Hooldus</b>	<b>18</b>
Filtri puhastamine/vahetamine	18
<b>Ringlussevõtt ja utiliseerimine</b>	<b>19</b>
Toote kasutusea lõppemine	19
<b>Parandamine/vahetamine</b>	<b>20</b>
Kasseti vahetamine	20
Käepideme joondamine	21
<b>Pihustuspüstolite Contractor PC™ osad</b>	<b>22</b>
Osade skeem ja loend	22
Pihustusotsaku ja otsakukaitse osad	24
<b>California osariigi seadus nr 65</b>	<b>26</b>

## M U D E L I D

Osade numbrid kajastavad pihustuspüstolite Contractor PC™ erifunktsioone ja omadusi.

### PIHUSTUSPÜSTOLITE CONTRACTOR PC™ MUDELID


**Maksimaalne töörohk:** 24,8 MPa, 248 baari (3600 psi)

MUDEL	PIHUSTUSOTSAK(UD)	OTSAKUKA ITSE	FILTER	LISATUD TÕLKE KEEL
<b>Püstoli Contractor PC mudelid</b>				
17Y042	LTX517	RAC X	võrgusilm 60	inglise, prantsuse, hispaania
17Y043	LP517	RAC X	võrgusilm 60	inglise, prantsuse, hispaania, saksa
17Y044	LP517	RAC X	võrgusilm 60	inglise, hiina, jaapani, korea
17Y045	Puudub	RAC X	võrgusilm 60	inglise, prantsuse, hispaania, saksa
17Y470	FFLP210	RAC X	võrgusilm 100	inglise, prantsuse, hispaania
826252	LTX517 + LP517	RAC X	võrgusilm 60	inglise, prantsuse, hispaania
17Z644	LTX515	RAC X	võrgusilm 60	inglise, prantsuse, hispaania
826291	LP517	RAC X	võrgusilm 60	inglise, prantsuse, hispaania
<b>Püstoli Contractor PC Compact mudelid</b>				
19Y349	LTX517	RAC X	võrgusilm 60	inglise, prantsuse, hispaania
19Y350	LP517	RAC X	võrgusilm 60	inglise, prantsuse, hispaania, saksa
19Y443	FFLP210	RAC X	võrgusilm 100	inglise, prantsuse, hispaania, saksa
826261	LTX517 + LP517	RAC X	võrgusilm 60	inglise, prantsuse, hispaania

**S E R T I F I K A A D I D**

Pihustuspüstoli Contractor PC™ ametlikud sertifikaadid on loetletud tabelis.

Tabel 1-1: Pihustuspüstoli Contractor PC™ ametlikud sertifikaadid

MUDELID	SERTIFIKAADID
17Y042	 II 2 G Ex h IIA T6 Gb  
17Y043	
17Y044	
17Y045	
17Y470	
826252	
17Z644	
826291	
19Y349	
19Y350	
19Y443	
826261	

# TÕLGITUD KASUTUSJUHENDID

Saadaval on täiendavad keeledokumentid, mis toetavad kõiki piirkondi, kus pihustuspüstolid Contractor PC™ on müügil. Kõik saadaolevad tõlked leiata veebisaidilt [www.graco.com](http://www.graco.com).

Tabel 2-1: Pihustuspüstolite Contractor PC™ kasutusjuhendi tõlked

KEEL	JUHENDI NUMBER
Bulgaaria	X003918BG
Hiina	X003918ZH
Horvaadi	X003918HR
Tšehhi	X003918CS
Taani	X003918DA
Hollandi	X003918NL
Inglise	X003918EN
Eesti	X003918ET
Soome	X003918FI
Prantsuse	X003918FR
Saksa	X003918DE
Kreeka	X003918EL
Hindi	X003918HI
Ungari	X003918HU
Indoneesia	X003918ID
Itaalia	X003918IT
Jaapani	X003918JA
Korea	X003918KO
Läti	X003918LV
Leedu	X003918LT
Norra	X003918NO
Poola	X003918PL
Portugali	X003918PT
Rumeenia	X003918RO




## TÕLGITUD KASUTUSJUHENDID

KEEL	JUHENDI NUMBER
Slovaki	X003918SK
Sloveeni	X003918SL
Hispaania	X003918ES
Rootsi	X003918SV
Türgi	X003918TR

# OHUTUSSÜMBOLID

Järgmised ohutussümbolid leiata sellest juhendist ja hoiatussiltidelt. Lugege järgmises tabelis olev teave läbi ja veenduge, et mõistate iga sümboli tähendust.

SÜMBOL	TÄHENDUS
	Tule- ja plahvatusoht
	Nahassetungimise oht
	Nahassetungimise oht
	Pritsimisoht
	Ärge asetage käsi ega muid kehaosi vedeliku väljalaskeava lähedusse
	Ärge pange kätt pihustusotsaku ette
	Ärge püüdke lekkeid käe, keha, kinda ega riidelapiga peatada
	Eemaldage süttimisallikad

SÜMBOL	TÄHENDUS
	Konsulteerige arstiga
	Järgige rõhu vabastamise protseduuri
	Maandatud seade
	Lugege juhendit
	Ventileerige töökohta
	Kandke isikukaitsevahendeid



## Ohutusalarmisümbol

See sümbol viitab järgnevale: Tähelepanu! Olge valvsam! Oluliste ohutusteadete tähistamiseks otsige seda sümbolit kasutusjuhendist.

# ÜLDISED HOIATUSED

**Järgmised hoiatused kehtivad selles juhendis.** Enne seadme kasutamist lugege, mõistke ja järgige hoiatusi. Käesolevate hoiatuste mittejärgimine võib põhjustada raske vigastuse.

## HOIATUS



### NAHASSE TUNGIMISE OHT

Püstolist, lekkivast voolikust või purunenud osadest välja paiskuv kõrge rõhu all olev vedelik võib tungida nahasse. See võib näida kerge sisselõikena, kuid on tegelikult raske vigastus, mis võib lõppeda amputeerimisega. **Otsige viivitamatult kirurgilist abi.**

- Ärge pihustage otsakukaitsme ja päästikukaitsmeta.
- Kui pihustiga ei töötata, lukustage päästik.
- Ärge suunake püstolit ühegi inimese ega kehaosa poole.
- Ärge asetage kätt pihustusotsaku ette.
- Ärge peatage ega suunake lekkimisi kõrvale käte, keha, kinnaste või kalsude abil.
- Pihustamise lõpetamisel ja enne seadme puhastamist, kontrollimist või hooldamist järgige peatükis **Rõhu vabastamine** toodud juhiseid.
- Enne seadme kasutuselevõttu pingutage kõiki ühendusi.
- Kontrollige iga päev voolikute ja ühenduste korrasolekut. Vahetage kulunud või vigastatud osad kohe välja.



## HOIATUS



### TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT

Kergesti süttivad aurud, nt lahusti- ja värviaurud, võivad **tööpiirkonnas** süttida või plahvatada. Värvilise või lahusti voolamine läbi seadme võib tekitada staatilist elektrit. Tulekahju ja plahvatuse vältimiseks pöörake tähelepanu järgmisele.

- Kasutage seadmeid ainult hästiventileeritud kohas.
- Kõrvaldage kõik süüteallikad, nt signaallambid, sigaretid, kaasaskantavad elektrilambid ja plastmaterjalist rippkardinad (staatilise elektri oht).
- Maandage kõik tööpiirkonnas olevad seadmed. Vt **maandamise** juhiseid.
- Ärge mitte kunagi pihustage ega uhtke lahustit kõrgsurvel.
- Hoidke töökoht puhas prahist, sh lahustitest, kaltsudest ja bensiinist.
- Tuleohtlike aurude olemasolul ärge ühendage ega eemaldage pistikut pistikupesast, samuti ärge lülitage valgusteid sisse ega välja.
- Kasutage üksnes maandusega voolikuid.
- Kui hakkate pihustama anumasse, siis suruge püstol kindlalt vastu maandatud anuma külge. Ärge avage ämbri muhve, kui need ei ole antistaatilised või juhtivad.
- **Lõpetage töö kohe**, kui esineb staatilisi sädemeid või tunnete elektrilööki. Ärge kasutage seadet enne, kui olete probleemi põhjuse leidnud ja kõrvaldanud.
- Hoidke tööpiirkonnas käepärast töötav tulekustuti.


**HOIATUS**
**SEADME VÄÄRKASUTUSE OHT**

Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

- Kandke värvimisel alati sobivaid kindaid, silmakaitsmeid ja respiraatorit või maski.
- Ärge töötage või pihustage laste läheduses. Hoidke seadet alati lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge sirutage liiga kaugele ega seiske ebakindlal toel. Töötage kogu aeg sobivas ja kindlas asendis.
- Olge tähelepanelik ja jälgige oma tegevust.
- Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või ravimite või alkoholi mõju all.
- Ärge murdke voolikut kokku ega painutage liigselt.
- Vältige vooliku kokkupuudet Graco poolt määratletust kõrgema temperatuuri või rõhuga.
- Ärge kasutage voolikut tugevuselemendina või seadmete tõstmiseks.
- Ärge pihustage voolikuga, mis on lühem kui 7,6 m.
- Ärge muutke ega modifitseerige seadet. Muutmine võib muuta kehtetuks vastavustunnistused ja põhjustada ohte.
- Veenduge, et kõik seadmed oleks hinnatud ja heaks kiidetud kasutamiseks keskkonnas, kus te seda kasutate.

**RÕHU ALL OLEVATE ALUMIINIUMOSADEGA SEOTUD RISK**

Alumiiniumiga ühildumatute vedelike kasutamine survestatud seadmetes võib põhjustada tugevat keemilist reaktsiooni ja seadme purunemist. Selle hoiatuse mittejärgimine võib põhjustada surma, raskeid vigastusi või varalist kahju.

- Ärge kasutage 1,1,1-trikloroetaani, metüülkloriidi või teisi halogeenitud süsivesinikke sisaldavaid lahusteid ja vedelikke.
- Ärge kasutage kloorvalgendit.
- Paljud muud vedelikud võivad sisaldada kemikaale, mis võivad alumiiniumiga reageerida. Sobivuse kindlaks tegemiseks võtke ühendust oma varustajaga.

**ISIKUKAITSEVAHENDID**

Kandke tööalal asjakohaseid kaitsevahendeid, et hoida ära raskeid vigastusi, sh silmavigastused, kuulmise kadu, toksiliste aurude sissehingamine ja põletushaavad. Kaitsevahendite hulka kuuluvad muu hulgas järgmised vahendid.

- Kaitseprillid ja kuulmiskaitsevahendid.
- Respiraatorid, kaitseriietus ja kindad vedeliku või lahusti tootja soovitude kohaselt.



# TEHNILISED ANDMED

Tabelist näeb olulist teavet pihustuspüstolite Contractor PC™ kohta, sealhulgas toote omadusi, mõõte ja tooteinfot, mis on seadme kasutamisel olulised.

	USA	MEETERMÕÖDUSTIK
Maksimaalne töö rõhk	3600 psi	24,8 MPa, 248 baari
Vedelikupilu suurus	0,120 tolli	3,05 mm
Sissevõtuava	1/4 NPSM-i pöörel	
Materjali maksimaalne temperatuur	120 °F	49 °C
Vedelikuga kokku puutuvad osad	Roostevaba teras, alumiinium, volframkarbiid, lahustikindel elastomeer, UHMWPE, atsetaal	
<b>Kaal</b>		
Contractor		
ilma pihustusotsaku ja otsakukaitseta	21,2 untsi	601 g
koos pihustusotsaku ja otsakukaitsega	23,8 untsi	675 g
Contractor PC – A		
ilma pihustusotsaku ja otsakukaitseta	17,4 untsi	493 g
koos pihustusotsaku ja otsakukaitsega	20,0 untsi	567 g
Contractor PC – B		
ilma pihustusotsaku ja otsakukaitseta	18,8 untsi	533 g
koos pihustusotsaku ja otsakukaitsega	21,4 untsi	607 g
Contractor PC Compact		
ilma pihustusotsaku ja otsakukaitseta	16,1 untsi	456 g
koos pihustusotsaku ja otsakukaitsega	18,7 untsi	530 g
<b>Müratase*</b>		
Helitugevus	87 dBA	
Helirõhk	78 dBA	
* Mõõdetud 1 m (3,1 jala) kauguselt pihustades veebaasil värviga, erikaaluga 1 ja pihustusotsakuga 1.36, rõhuga 3000 MPa, 20,7 baari (517 psi) vastavalt standardile ISO 207.		
Kõik kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.		

# MAANDUS


Korrapärase töö tagamiseks maandage pihustuspüstol Contractor PC™ õigesti.

⚠ HOIATUS				
				
<p>Seadmed peavad staatiliste sädemete tekkeohu vähendamiseks olema maandatud. Staatilised sädemed võivad põhjustada aurude süttimist või plahvatamist. Maandus sisaldab juhet, mis võimaldab elektrivoolul väljuda.</p>				

**Pihustuspüstol:** Maandage ühenduse kaudu õigesti maandatud vedelikuvooliku ja pumbaga.

**Vedelikumahuti:** järgige kohalikke eeskirju.


**Pesemisel kasutatavad lahustiämbrid:** järgige kohalikke eeskirju. Kasutage ainult elektrit juhtivaid metallämbrid, mis on paigutatud maandatud pinnale. Ärge asetage ämbrit elektrit mittejuhtivale pinnale nagu paber või papp, mis katkestab maandusühenduse.

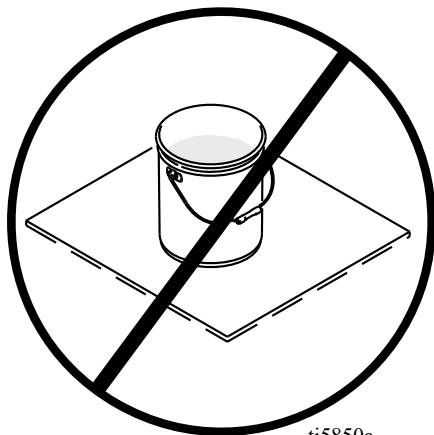

ti5850a


**Vedelikuvoolik:** kasutage ainult elektrit juhtivaid voolikuid kogupikkusega max 150 m (500 jalga), et tagada maanduse pidevus. Kontrollige voolikute elektritakistust. Kui kogutakistus maapinna suhtes ületab 29 megaoomi, asendage voolikud viivitamatult.

**Metallämbrite maandamine:** ühendage maandusjuhe ämbri, klammerdades selle ühe otsa ämbri külge ja teise otsa maandusallika – näiteks veetoru – külge.

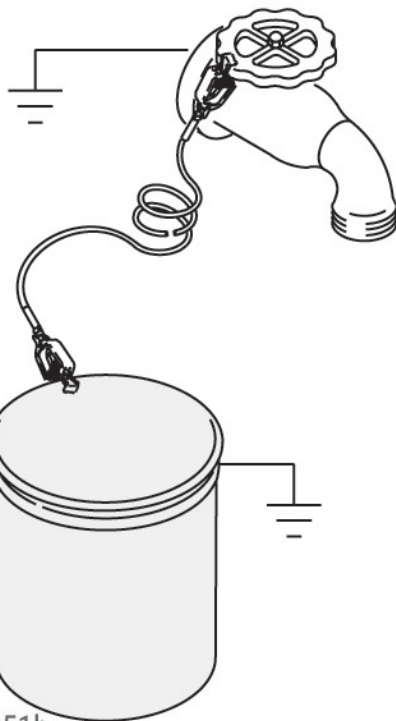

ti5851b

**Maanduse pidevuse säilitamine** Loputamise või rõhu vabastamise ajaks hoidke pihustuspüstoli metallosa kindlalt vastu maandatud metallämbril külgsena, seejärel vajutage päästikule.

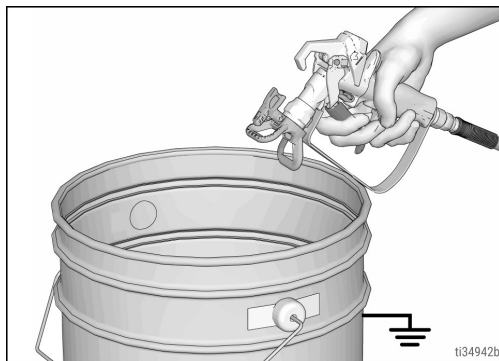

ti34942b

Seadme esmakordsel kasutamisel või pärast pikaajalist hoiustamist järgige juhiseid pihustuspüstolite Contractor PC™ kasutamiseks ettevalmistamiseks.

## RÕHU VABASTAMISE PROTSEDUUR

Vabastage pihustuspüstol Contractor PC™ rõhu alt pärast kasutamise lõpetamist ja enne seadme puhastamist, kontrollimist või hooldamist.



Vabastage rõhk alati, kui näete seda sümbolit.




### HOIATUS



Seade on rõhu all, kuni rõhk käsitsi vabastatakse. Selleks et hoida ära rõhu all oleva vedeliku põhjustatavad rasked vigastused (nt nahassetungimine ja vedeliku pritsimine), järgige **rõhu vabastamise protseduuri** alati, kui pihusti seiskate, enne pihusti puhastamist või kontrollimist ning enne seadmete hooldamist.

1. Lülitage pihusti **VÄLJA**.
2. Rakendage päästikulukk. Rakendage pihustamist lõpetades alati päästikulukk, et vältida püstoli juhuslikku käivitamist. Vt jaotist **Püstoli päästikulukk**.
3. Keerake rõhu seadenupp kõige madalamale rõhule.
4. Pange väljalasketoru jäätmeämbrisse ja seadke täite-/pihustusventiil rõhu vabastamiseks asendisse PRIME (väljalaskmine).

5. Hoidke püstolit kindlalt vastu ämbrit. Suunake püstol ämbrisse. Avage päästikulukk ja vajutage päästikule, et vabastada rõhku.

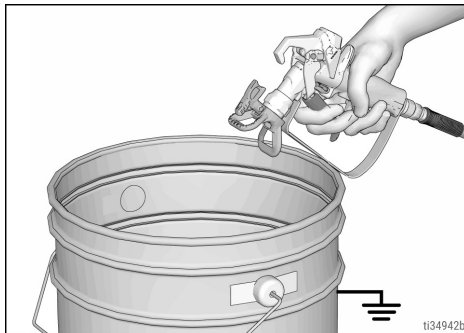

6. Rakendage päästikulukk.
7. Kui kahtlustate, et pihustusotsak või voolik on ummistunud või et rõhk ei ole täielikult vabastatud:
  - a. Lõdvendage rõhu järkjärguliseks vähendamiseks võtmega **VÄGA AEGLASALT** otsakukaitsse vastumutrit või voolikuotsa liitmikku.
  - b. Keerake mutter või liitmik võtme abil täielikult lahti.
  - c. Kõrvaldage vaakumvooliku või pihustusotsaku ummistus. Vt jaotist **Otsaku ummistuse kõrvaldamine**.

## PÜSTOLI PÄÄSTIKULUKK

Rakendage pihustamise lõpetamisel alati pihustuspüstoli Contractor PC™ päästikulukk, et vältida juhuslikke päästikule vajutusi käega või kukkumise või löögi tagajärjel.

<b>⚠ HOIATUS</b>			
			
<p>Kui püstolit ei kasutata, siis lukustage vigastuste vältimiseks alati väljalülitatud või järelevalveta pihustuspüstoli päästik.</p>			



## PÄÄSTIKU REGULEERIMINE (AINULT PÜSTOLIL CONTRACTOR PC™)


Contractor PC pihustuspüstoli päästikut on võimalik sõltuvalt kasutaja eelistustest erinevatele pikkustele reguleerida.

1. Vabastage rõhk. Vaadake **rõhu alandamise protseduuri**.
2. Lõdvendage reguleerimisnuppu (13c). Kui nuppu (13c) ei saa käsitsi lõdvendada, siis kasutage lameda otsaga kruvikeerajat või münti. Reguleerimisnupu lõdvendamiseks keerake seda üks täispööre. Kolme täispööre korral võib reguleerimisnupp välja kukkuda.

3. Hoidke päästiku otsast kinni ja nihutage see soovitud asendisse.

**MÄRKUS:**



Reguleerimise ajal hoidke päästikut joonisel kujutatud kohas.

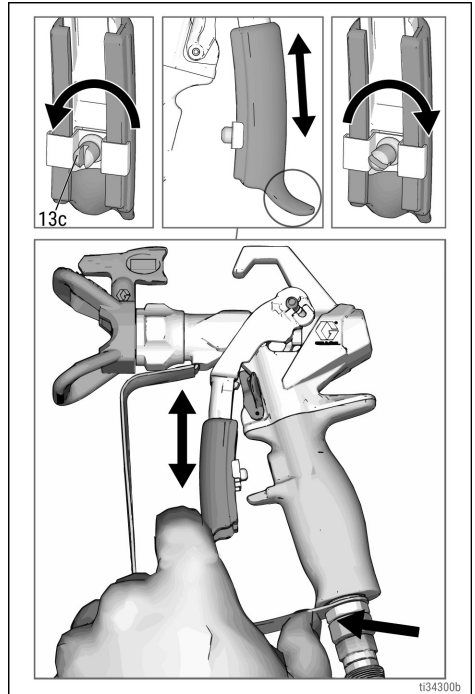

## 4. Pingutage reguleerimisnupp (13c) korralikult.

**MÄRKUS:**

Kui päästikut on liiga raske lükata, kasutage selle alla lükkamiseks tavalise otsaga kruvikeerajat ja määrige näidatud kohta määrdega.

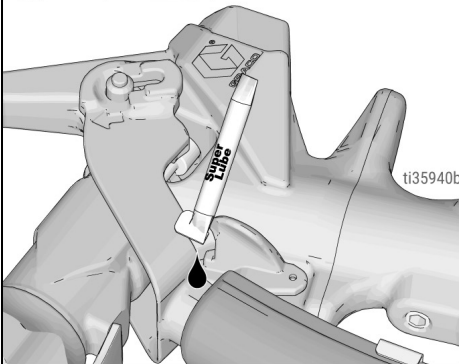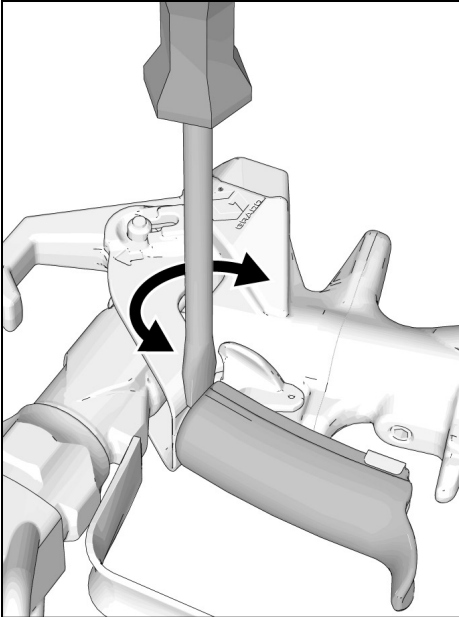

## PIHUSTUOTSAKU JA OTSAKUKAITSE PAIGALDAMINE PÜSTOLILE

Paigaldage ja eemaldage pihustusotsak ja otsakukaitse nõuetekohaselt pihustuspüstolile Contractor PC™.


### ⚠ HOIATUS



Nahassetungimisest põhjustatud raskete vigastuste vältimiseks ärge pange kätt pihustusotsaku ette, kui paigaldate või eemaldate pihustusotsakut ja otsakukaitset.


EI

JAH

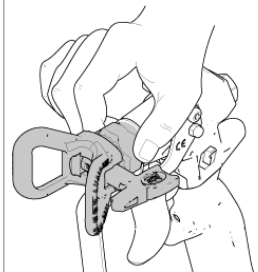


Pihustusotsaku lekete vältimiseks veenduge, et pihustusotsak ja otsakukaitse oleksid korralikult paigaldatud.

1. Tehke **rõhu vabastamise protseduur**.
2. Rakendage päästikulukk.
3. Otsakukaitse (25) tihendite (24) rihtimiseks kasutage pihustusotsakut (26).

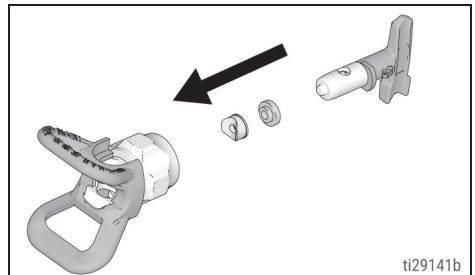

4. Sisestage pihustusotsak (26) otsakukaitse (25).
5. Veenduge, et pihustusotsaku (26) ja otsakukaitse (25) osad oleks paigaldatud näidatud järjestuses.

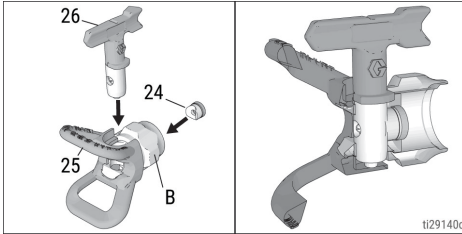

6. Paigaldage otsakukaitse (25) pihustuspüstoli otsale. Pingutage käega kinnitusmutrit (B).

## PÜSTOLI ÜHENDAMINE PIHUSTIGA

Veenduge, et pihusti oleks välja lülitatud ja toiteallikast lahutatud. Juhiseid pihusti ühendamise ja pihustamise kohta vaadake pihusti kasutusjuhendist.


1. Kinnitage varustusvoolik pihusti vedeliku väljalaskevale.
2. Kinnitage varustusvooliku teine ots püstoli pöörlele. Pinguldage kõiki ühendusi kahe mutrivõtme abil (üks pöörlele ja teine voolikule).
3. Juhiseid pihustamise kohta vaadake pihusti kasutusjuhendist.

# KASUTAMINE

Juhendis on juhised pihustuspüstolite Contractor PC™ kasutamiseks.

## PIHUSTI JOONDAMINE

1. Tehke **rõhu vabastamise protseduur**.
2. Rakendage päästikulukk.
3. Lõdvendage otsakukaitse mutter.
4. Horisontaalse mustriga pihustamiseks joondage otsakukaitse horisontaalselt, vertikaalse mustriga pihustamiseks vertikaalselt.

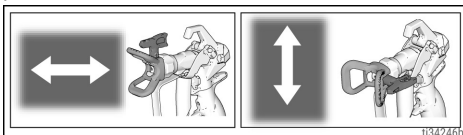

5. Kui soovitud asend on seadistatud, siis pingutage käega kaitsme kinnitusmutrit.

## PIHUSTAMINE

! HOIATUS				
				
Nahale pihustamisest põhjustatud raskete vigastuste vältimiseks ärge pange kätt pihustusotsaku või otsakukaitse ette.				

1. Vabastage päästikulukk.
2. Veenduge, et noolekujuline pihustusotsak on suunatud ette (pihustile).
3. Hoidke püstolit pinnaga risti, sellest umbes 304 mm (12 tolli) kaugusel. Liigutage esmalt püstolit, seejärel vajutage proovijälje pihustamiseks päästikut.
4. Suurendage aeglaselt pumba rõhku, kuni katvus on ühtlane (vt lisateavet pihusti kasutusjuhendist).

## PIHUSTIOTSAKU UMMISTUSE KÕRVALDAMINE

Sellel pihustil on pööratav pihustusotsak, mida saab pihustuspüstoli Contractor PC™ ummistuse korral kiirelt ja hõlpsalt puhastada, ilma et peaks pihusti lahti võtma.

! HOIATUS				
				
Nahale pihustamisest põhjustatud raskete vigastuste vältimiseks ärge pange kätt pihustusotsaku või otsakukaitse ette.				

1. Rakendage päästikulukk. Keerake pihustusotsak ummistuse eemaldamise asendisse. Vabastage päästikulukk. Vajutage ummistuse kõrvaldamiseks jäätmehoiu piirkonnas päästikule.

### MÄRKUS:

Kui pihustusotsakut on raske ummistuse eemaldamise asendisse pöörata, tehke **rõhu vabastamise protseduur**, seejärel keerake täite-/ pihustusventiil pihustusasendisse ja korrake sammu 1.

2. Rakendage päästikulukk. Pöörake pihustusotsak tagasi pihustusasendisse. Vabastage päästikulukk ja jätkake pihustamist.

## PUHASTAMINE

Loputage püstol, puhastage filter (vt **Filtri puhastamine/vahetamine**) ja puhastage seadme välisküljed värvist peale iga töövahetust. Hoiustage kuivas kohas. Loputusjuhiseid vaadake pihusti kasutusjuhendist. Ärge jätke püstolit või selle osasid vette või puhastuslahustisse.

MÄRKUS
Püstoli osade kahjustuse vältimiseks ärge jätke püstolit või selle osasid, v.a otsakut, vette või puhastuslahustisse. Püstolile ei sobi puhastuslahustid, mis sisaldavad metüülkloriidi.

Järgige samm-sammult juhendit, et pihustuspüstoleid Contractor PC™ parimaks kasutus kogemuseks heas seisukorras hoida.

## FILTRI PUHASTAMINE / VAHETAMINE


Ühendatud filter vähendab Contractor PC™ pihustuspüstoli jõudlust. Puhastage filter pärast iga kasutamist.

### ⚠ HOIATUS




Nahassetungimisest tulenevate raskete kehavigastuste vältimiseks järgige enne püstoli mis tahes hooldustööde tegemist jaotises **Rõhu vähendamise protseduur** toodud juhiseid.


1. Tehke **rõhu vabastamise protseduur**.
2. Eemaldage vedelikuvoolik püstolist pöörli juurest.
3. Lahutage päästikukaitse korpusest.

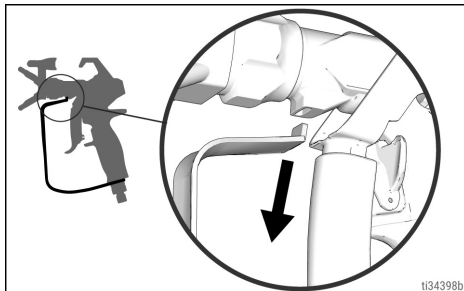


4. Rakendage päästikulukk.
5. **Contractor PC:** Keerake käepide (10) korpuse (1) küljest lahti.

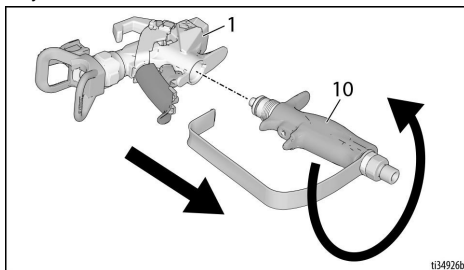

**Contractor PC Compact:** Keerake käepide (10) päästikukaitse (5) abil korpuse (1) küljest lahti.

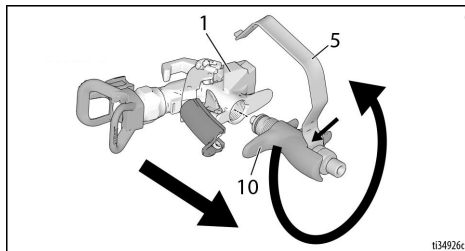

6. Eemaldage filter käepideme otsa kaudu.
7. Puhastage filter. Kasutage kogunenud mustuse eemaldamiseks pehmet harja.
8. Kontrollige filtri võrku kahjustuste suhtes. Kui filtri võrgus on augud või tühjad kohad, siis vahetage filter.
9. Kontrollige käepideme toru kahjustuste suhtes. Kui see on roostetanud või täkitud, vahetage see välja ning kontrollige materjali kokkusobivust alumiiniumiga.
10. Kontrollige rõngastihendit ja vajaduse korral vahetage see välja.
11. Pange käepidemesse puhas filter.
12. Kinnitage käepide tagasi korpuse külge. Keerake tugevasti kinni.
13. Vabastage päästikulukk.
14. Ühendage päästikukaitse tagasi korpusel olemasolevasse soonde.

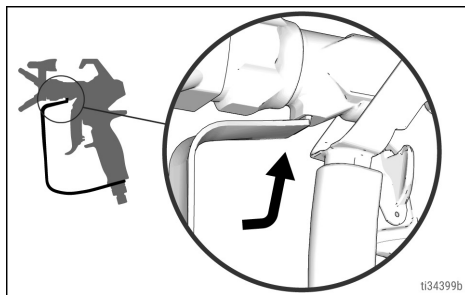

15. Rakendage päästikulukk (15).

# RINGLUSSEVÕTT JA UTILISEERIMINE

---

Kasutusea lõppemisel võtke pihustuspüstol Contractor PC™ nõuetekohaselt ringlusse ja utiliseerige.

## TOOTE KASUTUSEA LÕPPEMINE

Toote kasutusea lõpus utiliseerige toode vastutustundlikul viisil.

Osade vahetamisel järgige pihustuspüstolite Contractor PC™ osade kokkupaneku juhiseid.

## KASSETI VAHETAMINE


Vahetage pihustuspüstoli Contractor PC™ kassett välja, kui komplekt lekib või pritsetugevus väheneb ja püstoli loputamisega ei saa viga kõrvaldada.

 <b>HOIATUS</b>			
			
<p>Nahassetungimisest tulenevate raskete kehavigastuste vältimiseks järgige enne püstoli remontimist <b>rõhu vabastamise protseduuri</b>.</p>			

1. Tehke **rõhu vabastamise protseduur**.
2. Rakendage päästikulukk.
3. Eemaldage püstolilt pihustusotsak ja otsaku kaitse.
4. Vabastage päästikulukk.
5. Suruge kaks tihvti alla ja tõmmake päästiku koost üles remondiasendisse.


### MÄRKUS

Ärge kunagi proovige kassetti eemaldada enne, kui päästiku koost on remondiasendis. Kassett ei tule välja. Kui kassett jääb osaliselt eemaldamata, ei tööta püstol korralikult.

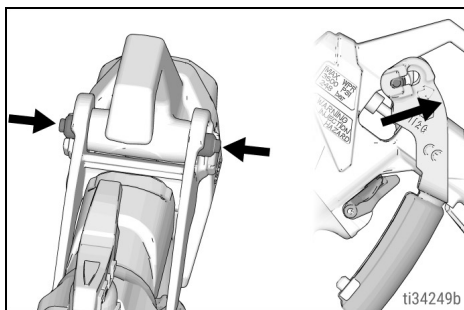

ti34249b


6. Eemaldage kassett püstoli esiosast.

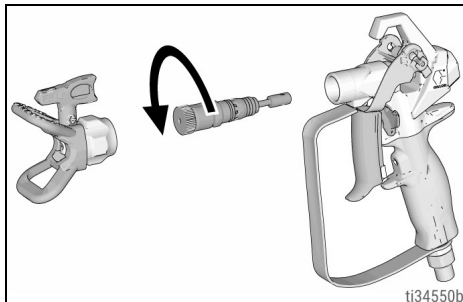

ti34550b

### MÄRKUS:


Kui kassett on käsitsi eemaldamiseks liiga tugevasti kinni, kasutage selle lõdvendamiseks 1/8-tollist kuuskantvõtit või 5/8 võtit (kui kassetil on lamedad küljed).

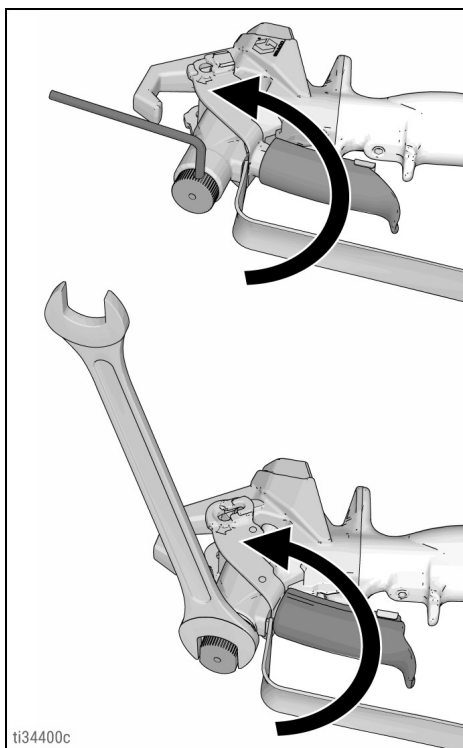


ti34400c

7. Puhastage püstoli sisemised läbipääsud pehme harjaga.

8. Paigaldage püstolisse uus kassett ja keerake see kinni pingutusmomendiga 17,0 Nm (150 naeljalga). Allpool näidatud alal (a) ei tohi jääda vahet.

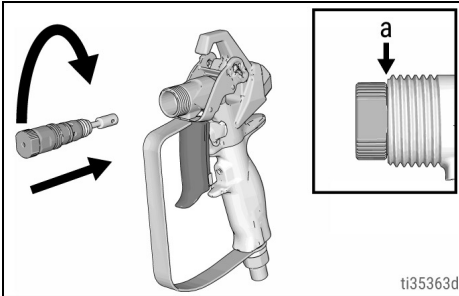

9. Lükake päästiku koost tagasi alla pihustusasendisse. Kui päästiku koost on täielikult rakendunud, peaksid tihvtid tagasi oma tavalisse asendisse lukustuma. Kontrollige, kas kassett on õigesti paigaldatud. Selleks veenduge, et päästikumehhanism saaks edasi ja tagasi liikuda.

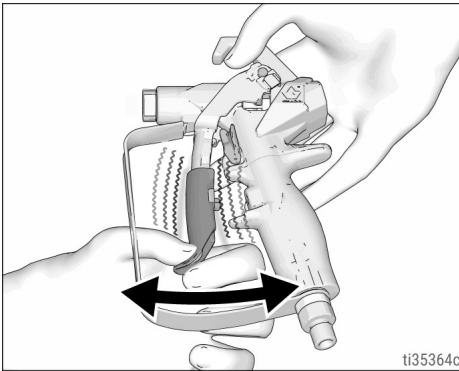

**MÄRKUS:**

Ärge töötaga püstoliga, kui kassett on valesti paigaldatud.


10. Paigaldage pihustusotsak ja otsakukaitse tagasi.

**KÄEPIDEME JOONDAMINE**

Joondage pihustuspüstoli Contractor PC™ käepide paika, kui see ei sobi pärast käepideme paika pingutamist enam korpusega kokku.


<b>! HOIATUS</b>			
<p>Nahassetungimisest tulenevate raskete kehavigastuste vältimiseks järgige enne püstoli remontimist <b>rõhu vabastamise protseduuri</b>.</p>			

1. Tehke **rõhu vabastamise protseduur**.
2. Rakendage päästikulukk.
3. Keerake käepide (10) kindlalt kinni.
4. Lõdvendage kinnituskrugi (9) 1/8-tollise kuuskantvõtmeaga.
5. Korpusega joondamiseks pöörake käepidet (10).
6. Keerake seadekrugi (9) kindlalt kinni.

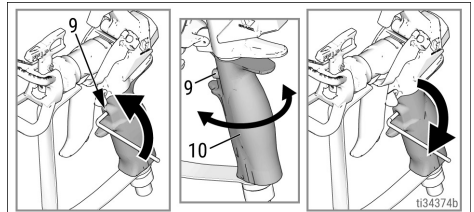

## OSADE SKEEM JA LOEND

Joonisel ja loendis on esitatud pihustuspüstoli Contractor PC™ ja vooliku osad ning nende ühendused, mis on vajalikud kokkupanekuks, remondiks ja hoolduseks.

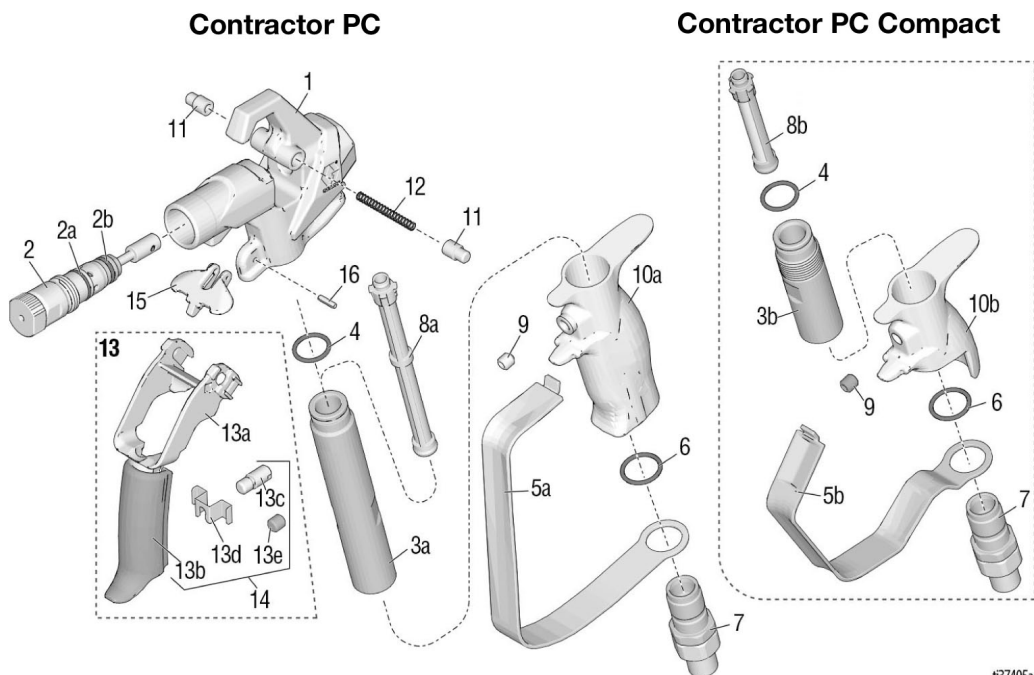

Joonis 12-1: Pihustuspüstoli Contractor PC osade skeem

t37405a


## OSADE LOEND

VIIDE	OSA	KIRJELDUS	KOGUS
1	17X496	KORPUS, koost, <i>sisaldab 15, 16</i>	1
2	17Y297	KOMPLEKT, parandus, kassett, <i>sisaldab 2a, 2b</i>	1
2a	17W752	TIHEND, rõngastihend	1
2b	16H931	TIHEND, rõngastihend	1
3a	17T073	TORU, käepide, Contractor PC	1
3b	19Y272	TORU, käepide, Compact	1
4	120776	TIHEND, rõngastihend	1
5a	17V395	KAITSE, päästik, Contractor PC	1
5b	19Y270	KAITSE, päästik, Compact	1
6	120733	RÕNGASTIHEND, uretaan, läbipaistev	1
7	288811	PÕÖREL, koost, püstol	1
8a		FILTER, püstol, Contractor PC	1
	287032	võrk 60	
	287033	võrk 100	
	287034	võrkude 60 ja 100 komplekt	
8b		FILTER, püstol, Compact	1
	19Y355	võrk 60	
	19Y356	võrk 100	
	19Y358	võrkude 60 ja 100 komplekt	
9	17Y226	KRUVI, komplekt	1

VIIDE	OSA	KIRJELDUS	KOGUS
10a	17T030	KÄEPIDE, püstol, Contractor PC	1
10b	19Y376	KÄEPIDE, püstol, Compact	1
11	17V288	TIHVT, päästik	2
12	17V766	VEDRU, kompressioon	1
13	17Y466	PÄÄSTIK, Contractor PC, koost <i>sisaldab järgmist: 11, 12, 13a, 13b, 13c, 13d</i>	1
	19Y440	PÄÄSTIK, Compact, koost <i>sisaldab 11, 12, 13a, 13b, 13e</i>	1
13a		PÄÄSTIK, ülemine	1
13b		PÄÄSTIK, alumine	1
13c		NUPP, reguleerimine	1
13d		KLAMBER, päästik	1
13e		KRUVI, komplekt	1
14	17Z690	PÄÄSTIK, Contractor PC, remont <i>sisaldab järgmist: 13b, 13c, 13d</i>	1
	19Y512	PÄÄSTIK, Compact, remont <i>sisaldab 13b, 13e</i>	1
15	17V767	LUKK, päästik	1
16	17Y024	TIHVT, vedru	1
20	119799	HARI, puhastamine (pole kuvatud)	1
21▲	222385	KAART, meditsiiniline hoiatus (pole kuvatud)	1

▲ Varuhoiatussildid, -märgid ja -kaardid on saadaval tasuta.

PIHUSTUSOTSAKU JA OTSAKUKAITSE OSAD

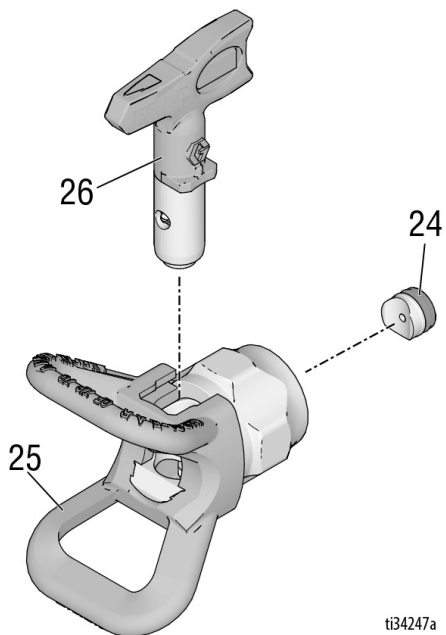

ti34247a

Joonis 12-2: Pihustusotsaku ja otsakukaitse osade skeem

## OSADE LOEND

VIIDE	OSA	KIRJELDUS	KOGUS
24	246453	OneSeal™, RAC X (5 tk pakis)	1
	248936	KOMPLEKT, LAHUSTI, RAC X	1
	17P501	OneSeal™, FFLP, LP (5 tk pakis)	1
	17P502	KOMPLEKT, LAHUSTI, FFLP, LP	1
25	246215	KAITSE, RAC X	1
26†		OTSAK, pihusti	1
	LTX517	OTSAK, pihusti 517, RAC X Mudelid: 17Y042, 826252, 19Y349, 826261	1
	LTX515	OTSAK, pihusti 515, RAC X Mudel: 17Z644	1
	LP517	OTSAK, pihusti 517, LP Mudelid: 17Y043, 17Y044, 826252, 19Y350, 826261, 826291	1
	FFLP210	OTSAK, pihusti, 210 FFLP Mudelid: 17Y470, 19Y443	1

† Saadaval olevate otsakute loendi saamiseks võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga või külastage lehekülge [www.graco.com](http://www.graco.com).

CALIFORNIA RESIDENDID



**HOIATUS** Vähk ja kahju reproduktiivsusele – [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov).



# GRACO STANDARDGARANTII

Graco garanteerib algele ostjale, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda müümise päeval materjali- ega tootmisvigu. Jättes kõrvale Graco avaldatud spetsiaalse, pikendatud või piiratud garantii, parandab või asendab Graco kaheteistkümneme kuu jooksul alates müügipäevast seadmestiku mis tahes osa, mille Graco tunnistab vigaseks. See garantii kehtib ainult siis, kui seadmestik on paigaldatud, hooldatud ja seda on kasutatud Graco kirjalike soovitude kohaselt.

See garantii ei hõlma ning Graco ei vastuta üldise kulumise ja purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on põhjustanud vale paigaldus, väärkasutus, abrasiioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitsemine või muude kui Graco toodetud osade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole tarninud, vale ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

Selle garantii tingimus on väidetavalt defektse seadme tagastamine Graco volitatud edasimüüjale väidetava defekti kontrollimiseks. Kui väidetav defekt on tõendatud, parandab Graco tasuta kõik rikkis osad või vahetab need välja. Seade tagastatakse algele ostjale, kui transpordi eest on ette tasutud. Kui seadme ülevaatamisel ei avastata ühtki materjali- ega tootmisviga, remonditakse seade mõõduka tasu eest, mis võib sisaldada osade, töö ja transpordiga seotud kulusid.

**SEE ON AINUGARANTII JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUSED GARANTIID, MUU HULGAS TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII.** Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on eespool sätestatu. Ostja nõustub, et ükski muu heastamisvahend (muu hulgas juhuslik või kaasnev kahju saamata jäänud tulu, ebaõnnestunud müügi, isikule vigastuse tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid tuleb garantii rikkumise korral esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

**GRACO EI ANNA GARANTIID NING ÜTLEB OTSESELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE JA TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE KORRAL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI TOODA.** Esemetele, mida Graco on müünud, kuid mida ta ei ole tootnud (nt elektrimootorid, lülitid, voolik jne), kehtib nende tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise kohta.

Graco ei vastuta ühelgi juhul kaudse, juhusliku, spetsiaalse või kaasneva kahju eest, mis tuleneb Graco sel viisil tarnitud seadmestikust või selle juurde müüdud mis tahes toodete või teiste kaupade varustusest, jõudlusest või kasutusviisist kas lepingu rikkumise, garantii rikkumise, Graco hooletuse tõttu või mõnel muul põhjusel.

## GRACO INC. JA TÛTARETTEVÕTTED | NIMEKAST 1441 | MINNEAPOLIS MN 55440-1441 | USA

Graco peakontor: Minneapolis, MN USA | Rahvusvahelised kontorid: Austraalia, Belgia, Hiina, Jaapan, Korea | Maksuvaba telefoninumber: 1-800-690-2894 (töövõtja osakond) ja 1-800-328-0211 (tööstuse osakond) | Vaadake patendi teavet saidilt [graco.com/patents](http://graco.com/patents)

©2026 Graco Inc. Kogu selles dokumendis sisalduv sõnaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele. Gracol on õigus seda ükskõik mis ajal etteteatamiseta muuta. Kõik Graco tootmiskohad omavad ISO 9001:2015 sertifikaate, millest igäühe on sertifitseerinud akrediteeritud sertifitseerimisasutused. Translation of original instructions. This manual contains Estonian. Parandus D, February 2026